

本契約 113 年 10 月至 12 月，共完成施工中檢查 97 件及完工檢查 16 件，施工中檢查實施與計畫或規定不符之件數共計 3 件，未合格件數比例為 4%，未合格原因主要為土方堆置未依計畫；完工檢查未達完工標準之件數共計 1 件，未合格件數比例為 6%。

附件

112 年度桃園市山坡地水土保持施工暨完工檢查委託技術服務案 (113 年度第 2 次後續擴充)

113 年 10 月至 12 月份水土保持施工監督檢查及完工檢查缺失統計表

完成項目		數量	
施工中檢查案		97 件	
完工檢查案		16 件	
檢查缺失項目	數量	所占比例	主要原因
施工中檢查 實施與計畫或規定不符 (詳表一)	3 件	4%	排水設施尺寸與圖說不符 監造紀錄與現況不符 未設置臨時性滯洪沉砂池
未達完工標準 (詳表二)	1 件	6%	排水溝、集水井及植生，與設計圖說不符。

表一、水土保持施工監督檢查缺失案件表

項次	區間	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	所屬公會	檢查日期	缺失項目(實施與計畫或規定不符事項)
1.	楊梅區	桃園市楊梅區秀才段 1273 地號等 6 筆土地廠房增建工程水土保持計畫	員全股份有限公司(代表人:劉丁淑惠)	蔡明文技師	社團法人桃園市土木技師公會	113.11.19	1. 請確認已完成排水設施尺寸及坡向是否與原核定計畫相符。 2. 基地東側請補充標示地界。 3. 基地東側新增擋牆請釐清是否屬水保設施,如是請依相關規定辦理變更設計。
2.	龍潭區	桃園市龍潭區福源段 827 地號土地毗連擴展水土保持計畫	詠吉彩藝工業股份有限公司	蔡明文技師	社團法人桃園市土木技師公會	113.11.28	1. 竣工期限已逾,請依法辦理展期或竣工。 2. 監造紀錄 26%似與現況不符,請再調整。
3.	楊梅區	桃園市楊梅區幼獅段 1319 地號土地住宅新建工程水土保持計畫	卓悅建設有限公司	蔡明文技師	社團法人桃園市土木技師公會	113.12.19	1. 臨時滯洪沉砂池請依現場工進調整報備 2. 基地東南側請加強砂包堆疊,避免逕流外溢。(仍請加強設置) 3. 裸露坡面請加強覆蓋。(仍裸露請加強) 4. 請於汛期前完成臨時滯洪沉砂池,現場加強砂包及帆布覆蓋。(持續列管) 5. 建築開挖臨時擋土設施作中,尚未設置臨時性滯洪沉砂池,汛期已至,請依現況規劃增設臨時防災階段,儘速向水務局辦理報

							備。(前次已完成報備，然現況臨時池體位置請依現場工進實際內容辦理報備。)(仍請依現場工進報備調整)
--	--	--	--	--	--	--	---

表二、水土保持完工檢查缺失案件表

項次	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	檢查日期	缺失項目(未達完工標準)
1	桃園市楊梅區頭重溪段 180-5、180-7 等 2 筆土地集合住宅新建工程(含 180-6、180-12、180-14 及 180-16 地號等 4 筆土地開闢都市計畫道路部分段)水土保持計畫(第 1 次變更設計)	百傑建設股份有限公司(代表人：徐金樹)	蔡明文技師	113.10.30	依現場抽驗 U10 排水溝(無側牆)，Z5、Z6、Z7 集水井及植生，與設計圖說不符。